

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart

Autohaus Mustermann
Musterweg 1
12345 Musterhausen

DEKRA Automobil GmbH
AG3 Produktmanagement GWM
Handwerkstr. 15
70565 Stuttgart
Telefon 0711 / 7861-2919
E-Mail DEKRA-Auftrag@dekra.com

Ansprechpartner:
Martin Reiß
Tel. direkt 0711 7861-2476

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

IZ WF5403

FIN

WVWZZZ3XX12345678

Vorgang

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Autohaus Mustermann, Musterweg 1, 12345 Musterhausen
13.02.2020, per E-Mail durch Frau Mustermann.
13.02.2020, 08:00 Uhr, durch Herrn Martin Reiß bei DEKRA Automobil GmbH,
Hauptverwaltung, Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.

Bewertet auf

13.02.2020

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.488,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.250,42 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten (ohne merkantile Wertminderung)	mit MwSt.	-1.255,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.054,62 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-90,00 EUR
	ohne MwSt.	-75,63 EUR
Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)		-200 EUR

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen im Heckbereich festgestellt. Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Eine Rechnung der Firma K & L über die Reparatur eines Heckschadens wurde vorgelegt (Schadentag 21.03.2019, Schadenhöhe: 2.535,- EUR brutto).

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.01.2018	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant 2.0 TDI SCR (BlueMotion Technology) Highline
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3XX12345678
HSN / TSN	0603 / BRA	Schlüssel-Nr.	10021632
Km-Stand abgelesen	17423	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	5 / Reihenmotor	Leistung (kW)	140
Hubraum (ccm)	1968	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 94 V	Continental / PremiumContact 5	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Continental / PremiumContact 5	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 94 V	Continental / PremiumContact 5	S / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 94 V	Continental / PremiumContact 5	S / S	7 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Ablagen Passat, Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bremsenergierückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachreling, silber eloxiert, Dieselpartikelfilter, Doppelton-Signalthorn, Drehzahlmesser, Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank, Einstiegsleisten vorn und hinten in Edelstahl, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion und Berganfahrassistent, Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fehlbetankungsschutz, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung für Gepäckraumklappe, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Gepäckraumboden aufstellbar, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Klimaanlage "Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung und Bedienungselementen hinten, Kopfstützen vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Scheinwerfer, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen), Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Mittellarmlehne hinten mit Ablagefach und Becherhalter, Mittellarmlehne vorn mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display, Multikollisionsbremse, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, mit Chromeinfassung,

Netztrennwand, Nichtraucherführung, Paket: Licht und Sicht, Paket: Winter, Parkpilot, Radio "Composition Colour", Räder: Leichtmetall (4) "London" 7 J x 17, Räder: Reifenkontrollanzeige, Rückleuchten in LED-Technik, dunkelrot, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 5 Dreipunkt-Automatic-Gurte, Sitzbezüge in Alcantara/Leder Kombination, Sitze: Beifahrersitz höhenstellbar, Sitze: Top-Komfortsitze vorn, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose, 12-V, an der Mittelkonsole hinten, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textilfußmatten vorn und hinten, Uhr: Analoguhr in der Instrumententafel, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verbandtasche und Warndreieck, Verzurrösen im Gepäckraum (4), Warnblinkautomatik bei Vollbremsung, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung mit Funkfernbedienung, 2 Funkschlüssel

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
9S8	Active Info Display
1M6	Anhängevorrichtung, anklappbar mit elektrischer Entriegelung Lackierung: Perleffekt
9WT	MirrorLink
ZNC/77G	Navigationssystem "Discover Pro" mit Mehrfarbiger TFT-Touchscreen 20,3 cm
KA2	Rückfahrkamera "Rear View"
8I2	Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Fahrerseite elektrisch inkl. Massagefunktion
9Z3	Steckdose, 230 V an der Mittelkonsole hinten
9ZK	Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle "Premium"
9WV	Volkswagen Media Control

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

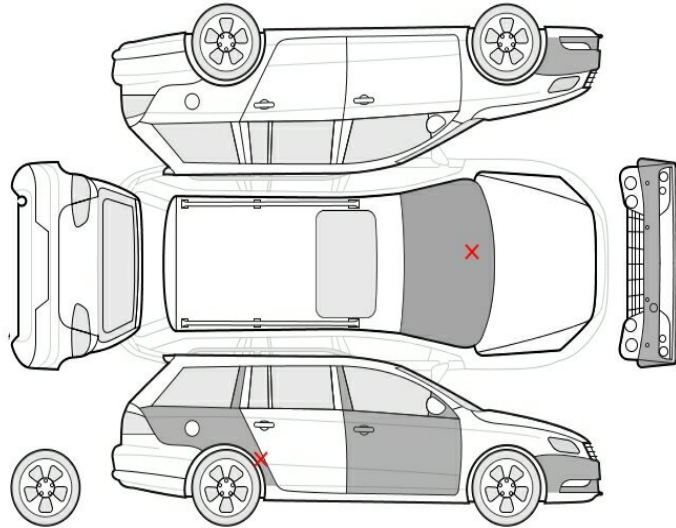

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Frontscheibe, Steinschlag, erneuern	647	voll	-647	-543,70
2. Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken	73	voll	-73	-61,34
3. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau	568	anteilig	-335	-281,51
4. Lackvorbereitung	200	voll	-200	-168,07
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.488		-1.255	-1.054,62

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne, viele Steinschläge, Gebrauchsspur

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
hinten rechts	7 mm	SS	-90,00	-75,63
Legende		S/ Sommer /O Original /S Schaden	-90,00	-75,63

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral) **-200 EUR**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Martin Reiß

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.